INFORME PRELIMINAR

JIAAC INVESTIGACIÓN PARA LA SEGURIDAD AÉREA

Pérdida de control en vuelo
Flying Time Escuela de vuelo
Tecnan P2002JF, LV-GKY
Aeródromo Carcarañá, Carcarañá, Santa Fe
16 de julio de 2019
64464997/19







LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS¹

ANAC: Administración Nacional de Aviación Civil

CAVOK: Visibilidad, Nubes y Condiciones Meteorológicas Actuales Mejores que los

Valores o Condiciones Prescritos (nubes y visibilidad OK)

CG: Centro de Gravedad

ELT: Transmisor de Localización de Emergencia

FIR: Región de Información de Vuelo

IIC: Investigadores a Cargo

JIAAC: Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil

MADHEL: Manual de Aeródromos y Helipuertos

MTOW: Peso Máximo de Despegue

NOTAM: Aviso a los aviadores

OACI: Organización de Aviación Civil Internacional

OMA: Organización de Mantenimiento Aeronáutica Aprobada

P/N: Número de Pieza

RAAC: Regulaciones Argentinas de Aviación Civil

RPM: Revoluciones por Minuto

S/N: Número de Serie

UTC: Tiempo Universal Coordinado

¹ Con el propósito de facilitar la lectura del presente informe se ha optado por aclarar de esta manera y por única vez que gran parte de las siglas y abreviaturas utilizadas son en inglés y, por lo tanto, en muchos casos las iniciales de los términos que las integran no se corresponden con los de sus denominaciones completas en español.



1. INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS

1.1 Reseña del vuelo

El 16 de julio de 2019 la aeronave matrícula LV-GKY, un Tecnan P2002JF, despegó del aeródromo de Carcarañá (Carcarañá, Santa Fe) a las 19:34 horas,² con destino al Aeropuerto Internacional Rosario (Rosario, Santa Fe), en un vuelo de aviación general de instrucción. Luego del despegue por la pista 11, en la fase de despegue, posterior a la rotación, se produjo una pérdida de control en vuelo impactando con el terreno.

Como consecuencia del suceso la aeronave resultó destruida.

1.2 Lesiones al personal

Lesiones	Tripulación	Pasajeros	Otros	Total
Mortales	0	0	0	0
Graves	2	0	0	2
Leves	0	0	0	0
Ninguna	0	0	0	0

Tabla 1

1.3 Daños en la aeronave

1.3.1 Célula

Destruida

1.3.2 Motor

Destruida.

1.3.3 Hélice

Destruida.

² Todas las horas están expresadas en Tiempo Universal Coordinado (UTC) que para el lugar y fecha del accidente corresponde al huso horario-3.



Figura1. El LV-GKY accidentado

1.4 Otros daños

No hubo.

1.5 Información sobre el personal

La documentación del instructor de vuelo piloto cumplía los requisitos en cuanto a su validez y certificación, conforme a la reglamentación vigente.

Instructor de vuelo piloto		
Sexo	Masculino	
Edad	41	
Nacionalidad	Argentina	
Licencias	Instructor de vuelo avión	
Habilitaciones	Multimotores terrestres	
Certificación médica aeronáutica	Clase I	
	Válida hasta el 31/08/2019	

Tabla 2

Su experiencia era la siguiente:

Horas de vuelo	General	En el tipo
Total general	Sin datos	Sin datos
Últimos 90 días	Sin datos	Sin datos
Últimos 30 días	Sin datos	Sin datos
Últimas 24 horas	Sin datos	Sin datos
En el día del suceso	Sin datos	Sin datos





Tabla 3

La documentación del piloto cumplía los requisitos en cuanto a su validez y certificación, conforme a la reglamentación vigente.

Instructor de vuelo piloto		
Sexo	Masculino	
Edad	23	
Nacionalidad	Argentina	
Licencias	Piloto privado de avión	
Habilitaciones	Multimotores terrestres	
Certificación médica aeronáutica	Clase II	
	Válida hasta el 30/09/2020	

Tabla 4

Su experiencia era la siguiente:

Horas de vuelo	General	En el tipo
Total general	Sin datos	Sin datos
Últimos 90 días	Sin datos	Sin datos
Últimos 30 días	Sin datos	Sin datos
Últimas 24 horas	Sin datos	Sin datos
En el día del suceso	Sin datos	Sin datos

Tabla 5

1.6 Información sobre la aeronave

La aeronave estaba equipada y mantenida de conformidad con la reglamentación vigente y de acuerdo con el plan de mantenimiento del fabricante.

Aeronave	
Marca	Tecnan
Modelo	P2002JF
Categoría	Ala fija
Subcategoría	Avión
Fabricante	Tecnan
Año de fabricación	2015
Número de serie	272
Peso máximo de despegue	1365 lb
Peso máximo de aterrizaje	1365 lb
Peso vacío	883 lb
Fecha del ultimo peso y balanceo	10/09/2015
Horas totales	1261,7





Horas desde la última recorrida general		Desde nuevo
Horas desde la última inspección		3,3
Ciclos totales		No aplica
Ciclos desde la última recorrida general		No aplica
Certificado de matrícula	Propietario	Flying Time
	Fecha de expedición	12/04/2017
Certificado de	Clasificación	Estandar
	Categoría	Normal-VLA3
aeronavegabilidad	Fecha de emisión	26/10/2015
	Fecha de vencimiento	Sin vencimiento

Tabla 6

Motor	
Marca	Rotax
Modelo	912 S2
Fabricante	Rotax
Número de serie	4924971
Horas totales	1261,7
Horas desde la última recorrida general	Desde nuevo
Horas desde la última intervención	3,3
Ciclos totales	No aplica
Ciclos desde la última recorrida	No aplica
Habilitación	Hasta el 04/2031

Tabla 7

Hélice	
Marca	Hoffmann
Modelo	HO17GHMA174177C
Fabricante	Hoffmann
Número de serie	80677
Horas totales	1261,7
Horas desde la última recorrida general	Desde nueva
Horas desde la última intervención	3,3
Habilitación	Según condición

Tabla 8

Peso y balanceo al momento del accidente	
Peso vacío	883,3 lb
Peso del piloto	367,8 lb
Peso del combustible	158,6 lb
Peso total	1409,7 lb
Peso máximo permitido de despegue 1365	
Diferencia en más 44,7 lb	

Tabla 9





El peso y el balanceo de la aeronave se encontraban fuera de la envolvente de vuelo indicada en el manual de la aeronave.

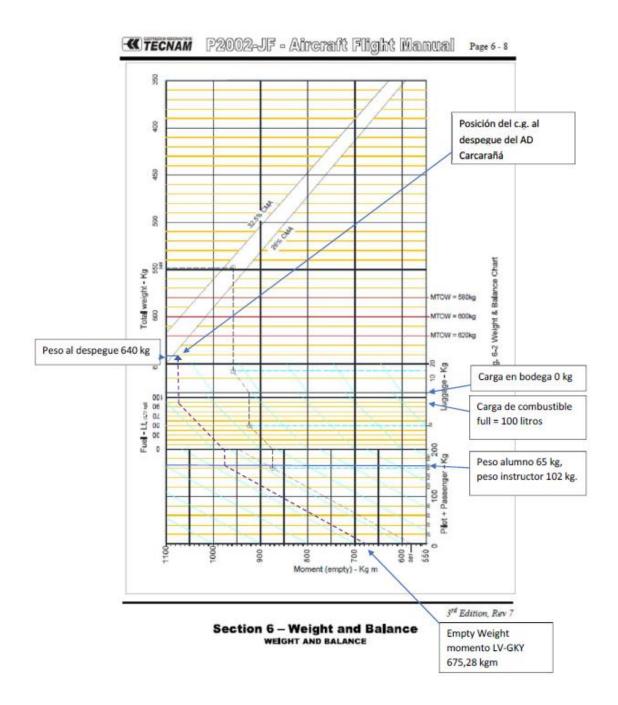


Figura 2. Peso y centro de gravedad





1.7 Información meteorológica

A la espera de la información solicitada

1.8 Ayudas a la navegación

No relevante.

1.9 Comunicaciones

No relevante

1.10 Información sobre el lugar del suceso

Lugar del suceso		
Ubicación	10 km al este de Caracarañá, Santa Fe	
Coordenadas	32°53´26"S - 61°7´2"W	
Superficie	Tierra	
Dimensiones	762 x 30 metros	
Orientación magnética	11/29	
Elevación	121 pies	
Normas generales	No aplica	

Tabla 10

1.11 Registradores de vuelo

No aplica.

1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto

El accidente se produjo en un lote con rastrojos de soja, a 385 metros de la cabecera 29 de la pista del aeródromo privado Carcarañá.

El terreno (de 500 por 1500 metros) era firme y plano.





Figura 3. Trayectoria del LV-GKY

La aeronave impactó con el terreno de manera descontrolada, con un ángulo de picada muy pronunciado y de manera invertida; sin evidencias de arrastre.



Figura 4. Vista de los daños

No hubo dispersión de restos, tampoco evidencias de velocidad de traslación ni se observaron partes faltantes en la aeronave.





1.13 Información médica y patológica

No se detectó evidencia médico-patológica del piloto relacionadas con el accidente.

1.14 Incendio

No hubo.

1.15 Supervivencia

El instructor y el alumno piloto quedaron atrapados dentro de la aeronave; el alumno pudo ser rescatado por una persona que había sido advertida del accidente, mientras que el instructor tuvo que ser rescatado por los bomberos de la ciudad de Carcarañá y luego trasladado en helicóptero a un sanatorio de la ciudad de Rosario.

Los tripulantes disponían cinturones de cintura y hombro; uno de los anclajes del cinturón de hombro del instructor de vuelo se encontró desprendido.

La aeronave estaba equipada con un transmisor de localización de emergencia ELT, el cual estaba activado y transmitiendo al momento de la llegada del investigador al lugar del accidente; se verificó telefónicamente con el ARMCC la recepción por parte del sistema de la señal de socorro.

1.16 Ensayos e investigaciones

No aplica.

1.17 Información orgánica y de dirección

La aeronave era propiedad de la escuela de vuelo Flying Time la cual desarrolla sus actividades en el Aeropuerto Internacional Rosario desde el año 1993; con cursos teóricos y prácticos para las licencias de piloto privado de avión, piloto comercial; piloto comercial de primera clase de avión, piloto aeroaplicador y piloto instructor de vuelo de avión.

Además de los cursos de piloto también brinda los de tripulante de cabina de pasajero, despachantes de aeronaves y rampa (señalero, operador y supervisor de rampa).

1.18 Información adicional

No aplica





1.19 Técnicas de investigaciones útiles o eficaces

No aplica.

2. LINEAS DE INVESTIGACIÓN

De lo investigado hasta el momento, se observó que la aeronave experimentó una pérdida de control en vuelo en la fase de despegue, por tal motivo se investigarán las condiciones técnicas de la aeronave, las condiciones meteorológicas, la operación de la aeronave y las características de la pista donde estaba operando.

3. TAREAS PENDIENTES

Verificación de la cadena cinemática de los comandos de vuelo.

Estudio de las condiciones del motor y la hélice.

Estudio de las características del aeródromo de Carcarañá.

Rosario, 20 de agosto de 2019.